Pulvérisateurs Airless électriques ^{3A4205}A

Pour un usage professionnel uniquement.

Non approuvé pour une utilisation dans des atmosphères explosives et des zones dangereuses. Pour l'application de peintures et revêtements architecturaux.

Modèles LP 555/655, S2550:

Pression maximum de service de 227 bars (22,7 MPa, 3 300 psi)



Instructions de sécurité importantes

Veuillez lire toutes les instructions et avertissements contenus dans ce manuel ainsi que dans les manuels afférents. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation appropriée de l'équipement. Conservez ces instructions.

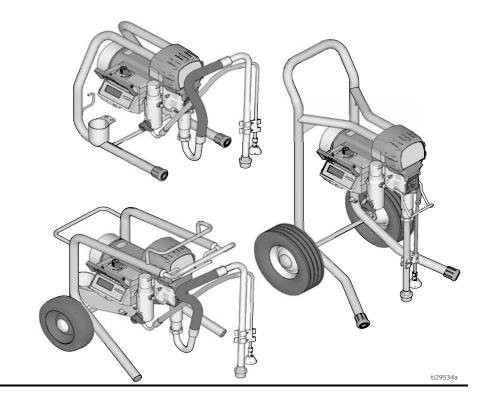




Table des matières

Modèles	. 3
Avertissements	. 4
Identification des composants	. 8
Modèles sur pied	. 8
Modèles surbaissés	. 9
Modèles surélevés	10
Mise à la terre	
Spécifications électriques	11
Rallonges	11
Seaux	11
Procédure de décompression	12
Verrouillage de la gâchette	
Installation	14
Démarrage	
Fonctionnement	
Installation de la buse de pulvérisation	
Pulvérisation	
Débouchage de la buse	
Affichage numérique	
Nettoyage	
Maintenance	
Dépannage	
Mécanique/débit liquide	
Électrique	
Pièces du pulvérisateur sur pied	
Modèles 17M197, 17M208	
Pièces pulvérisateur pour modèle surbaissé	
Modèles 17M201	
Pièces de pulvérisateur pour modèle surélevé	
17M198, 17M200, 17M209, 17M211	
Pièces de pulvérisateur pour modèle surélevé	
17M215, 17M220	
Boîtier de commande	
Schémas de câblage	
110/230V	
Caracteristiques techniques	J 4

Modèles

			Sur pied	Surbaissé	Surélevé
	V CA	Modèle		o \	© \
		LP555	17M197		17M198
	230 Schuko	LP655		17M201	17M200
CE		S2550			17M215
6		LP555	17M208		17M209
	110 RU.	LP655			17M211
		S2550			17M220

Avertissements

Avertissements

Les avertissements suivants concernent la configuration, l'utilisation, la mise à la terre, la maintenance et la réparation de cet équipement. Le point d'exclamation renvoie à un avertissement général et les symboles de danger font référence à des risques spécifiques aux procédures. Lorsque ces symboles apparaissent dans le texte du présent manuel, ou sur les étiquettes d'avertissement, reportez-vous à ces avertissements. Les symboles de danger et avertissements spécifiques au produit qui ne sont pas mentionnés dans cette section pourront, le cas échéant, apparaître dans le texte du présent manuel.

⚠ AVERTISSEMENT



MISE À LA TERRE

Ce produit doit être mis à la terre. Dans le cas d'un court-circuit électrique, la mise à la terre réduit les risques de décharge électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique. Ce produit est muni d'un câble doté d'un fil de terre avec une fiche de terre appropriée. Cette fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et reliée à la terre conformément à la réglementation locale.

- Un mauvais montage de la prise de terre peut provoquer une décharge électrique.
- Lors d'une réparation ou d'un remplacement du cordon électrique ou de la prise, ne raccordez le conducteur de terre à aucune borne à fiche plate.
- Le conducteur de terre est celui dont le revêtement isolant est de couleur verte avec ou sans lignes jaunes.
- Consultez un électricien qualifié ou une personne qualifiée du service d'entretien en cas de doute sur la mise à la terre du matériel ou si les consignes relatives à la mise à la terre ne sont pas bien comprises.
- Ne modifiez pas la prise fournie; si elle ne rentre pas dans la prise d'alimentation, faites installer une prise conforme par un électricien qualifié.
- Ce matériel est conçu pour être branché sur un circuit de 110V ou 230 V; sa prise de terre est semblable à celles illustrées sur la figure ci-dessous.

110 V R.-U. 230 V





- Branchez ce matériel uniquement sur une prise conçue pour recevoir la fiche de ce matériel.
- N'utilisez pas d'adaptateur sur ce matériel.

Rallonges électriques :

- Utilisez uniquement une rallonge électrique à 3 câbles équipée d'une prise de terre et d'une prise avec terre pouvant recevoir la prise de ce matériel.
- Assurez-vous que votre rallonge électrique n'est pas endommagée. Si une rallonge est nécessaire, utilisez du 12 AWG (2,5 mm²) au minimum pour transporter le courant dont a besoin le produit.
- L'utilisation d'une rallonge plus petite aura pour conséquence des chutes de tension, des pertes de puissance et une surchauffe de la rallonge.

5

AVERTISSEMENT



RISQUES D'INJECTION CUTANÉE

La pulvérisation sous haute pression est susceptible d'injecter des produits toxiques dans le corps et de causer des dommages corporels graves. En cas d'injection, consultez immédiatement un médecin en vue d'une intervention chirurgicale.



- Ne pulvérisez et ne pointez jamais le pistolet sur une personne ou un animal.
- Ne placez pas les mains ou une partie quelconque du corps devant la sortie du pulvérisateur. Par exemple, n'essayez jamais d'arrêter une fuite avec une partie du corps.
- Utilisez toujours le garde-buse. Ne pulvérisez jamais sans le garde-buse.
- Utilisez les buses Graco.





- L'équipement reste sous pression après sa mise hors tension. Ne laissez pas l'équipement branché ou sous pression sans surveillance. Suivez la Procédure de décompression lorsque l'équipement n'est pas surveillé ni utilisé, et avant de procéder à l'entretien, au nettoyage ou au démontage de pièces.
- Inspectez les flexibles et les pièces pour voir s'ils sont endommagés. Remplacez tous les flexibles ou toutes les pièces endommagé(e)s.
- Ce système est capable de produire une pression de 3 300 psi (228 bars). Utilisez les pièces de remplacement ou accessoires Graco qui sont classifiés avec un minimum de 3 300 psi (228 bars).
- Verrouillez toujours la gâchette à chaque arrêt de la pulvérisation. Vérifiez si le verrouillage de la gâchette fonctionne correctement.
- Vérifiez si tous les branchements sont bien sécurisés avant d'utiliser l'appareil.
- Assurez-vous de bien connaître la marche à suivre pour arrêter l'unité et la décompresser rapidement. Assurez-vous de connaître parfaitement toutes les commandes.




RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Des vapeurs inflammables sur la zone de travail, telles que les vapeurs de solvant et de peinture, peuvent s'enflammer ou exploser. Afin d'empêcher tout risque d'incendie et d'explosion :




Ne pulvérisez pas de produits inflammables ou combustibles à proximité d'une flamme nue ou de sources d'étincelles comme des cigarettes, des moteurs ou des équipements électriques.

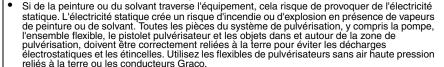



à moins que celle-ci ne soit antistatique ou conductrice. Branchez l'appareil sur une prise reliée à la terre et utilisez des rallonges électriques également

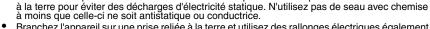

Assurez-vous que tous les conteneurs et tous les dispositifs de réception sont correctement mis

- mises à la terre. N'utilisez pas un adaptateur de 3 à 2. N'utilisez pas de peintures ou solvants contenant des hydrocarbures halogénés.
- Ne pulvérisez jamais de liquides inflammables ou combustibles dans un endroit confiné.
- Assurez-vous que la zone de pulvérisation est bien ventilée. Assurez-vous que l'endroit est toujours bien ventilé par de l'air frais.
- Le pulvérisateur produit des étincelles. Conservez l'ensemble de pompe dans une zone bien ventilée à au moins 6,1 m (20 pi.) de la zone de pulvérisation lorsque vous pulvérisez, rincez, nettoyez ou entretenez. Ne pulvérisez pas l'ensemble de pompe.
- Ne fumez pas dans la zone de pulvérisation et ne pulvérisez pas en présence d'étincelles ou de flammes.
- Dans la zone de pulvérisation : n'actionnez pas d'interrupteurs, ne faites pas tourner de moteurs et évitez toute autre source d'étincelles.
- Maintenez la zone propre et sans récipients de peinture ou de solvant, chiffons imprégnés de peinture ou de solvant, ou tout autre produit inflammable.
- . Assurez-vous de connaître la composition des peintures et des solvants pulvérisés. Lisez toutes les fiches techniques de santé-sécurité (FTSS) et les étiquettes se trouvant sur les récipients de peintures et de solvants. Suivez les instructions de sécurité du fabricant des peintures et des . solvants.
- Disposez toujours de dispositifs d'extinction d'incendie en bon état de marche.







Avertissements

AVERTISSEMENT




RISQUES RELATIFS À UNE MAUVAISE UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT

Une mauvaise utilisation peut être la cause de blessures graves, voire mortelles.

- Portez toujours des lunettes et gants de sécurité appropriés, ainsi qu'un respirateur ou un masque lors de la peinture.
- Ne travaillez pas ou ne pulvérisez pas à proximité d'enfants. Tenez les enfants à l'écart de cet équipement à tout moment.
- Ne tendez pas le bras trop loin et ne montez pas sur un support instable. Maintenez votre équilibre à tout moment.
- Restez toujours vigilant et surveillez vos gestes.
- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de médicaments, de drogue ou d'alcool.
- N'emmêlez et ne tordez pas excessivement le flexible.
- N'exposez pas les flexibles à des températures ou des pressions supérieures à celles définies par Graco.
- N'utilisez pas le flexible pour soulever ou tirer l'appareil.
- Ne pulvérisez pas à l'aide d'un flexible de moins de 762 cm (25 pi.).
- Ne modifiez pas cet équipement. Toute modification apportée à l'appareil peut invalider les autorisations des agences et entraîner des risques de sécurité.
- Assurez-vous que l'ensemble de l'équipement est adapté et homologué pour l'environnement dans lequel il est utilisé.



RISQUES DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

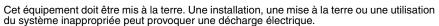



- Mettez le câble d'alimentation hors tension et débranchez-le avant de procéder à un entretien de l'équipement.
- Utilisez uniquement des prises électriques reliées à la terre.
- N'utilisez que des rallonges à 3 conducteurs.
- Assurez-vous que les fiches de terre de l'alimentation et des rallonges électriques sont intactes.
- N'exposez pas l'équipement à la pluie. Entreposez-les à l'intérieur.



RISQUES RELATIFS AUX PIÈCES EN ALUMINIUM SOUS PRESSION

L'utilisation dans l'équipement sous pression de fluides incompatibles avec l'aluminium peut provoquer une grave réaction chimique et entraîner la rupture de l'équipement. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dégâts matériels.

- N'utilisez pas de trichloroéthane-1,1,1, de chlorure de méthylène ou d'autres solvants à base d'hydrocarbures halogénés, ni de fluides contenant de tels solvants.
- N'utilisez pas d'eau de Javel.
- De nombreux autres fluides peuvent contenir des produits chimiques susceptibles de réagir avec l'aluminium. Vérifiez la compatibilité auprès du fournisseur du produit.

Avertissements

AVERTISSEMENT



RISQUES RELATIFS AUX PIÈCES EN MOUVEMENT

Les pièces en mouvement peuvent pincer, couper ou amputer des doigts ou d'autres parties du corps.



- Tenez-vous à l'écart des pièces en mouvement.
- Ne faites pas fonctionner l'équipement si les écrans de protection ou les capots ont été retirés
- Un équipement sous pression peut démarrer de façon intempestive. Avant la vérification, le déplacement ou l'entretien de l'équipement, exécutez la Procédure de décompression et débranchez toutes les sources d'alimentation électrique.



RISQUES RELATIFS AUX LIQUIDES OU VAPEURS TOXIQUES

Les fluides ou vapeurs toxiques peuvent causer des blessures graves, voire mortelles, en cas de projection dans les yeux ou sur la peau, ou en cas d'inhalation ou d'ingestion.

- Lisez les FTSS pour connaître les dangers spécifiques aux fluides utilisés.
- Stockez les fluides dangereux dans des récipients homologués et éliminez-les conformément à la réglementation en vigueur.



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Portez un équipement de protection approprié dans la zone de travail afin d'éviter des blessures graves, y compris des lésions oculaires ou auditives, l'inhalation de vapeurs toxiques et des brûlures. Cet équipement de protection comprend notamment :

- des lunettes protectrices et un casque antibruit ;
- Masques, vêtements et gants de protection recommandés par le fabricant de fluide et de solvant.


PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

Ce produit contient un produit chimique connu dans l'État de la Californie comme cause de cancer, de malformations congénitales ou d'autres anomalies de reproduction. Lavez-vous bien les mains après utilisation.

Identification des composants

Identification des composants

Modèles sur pied

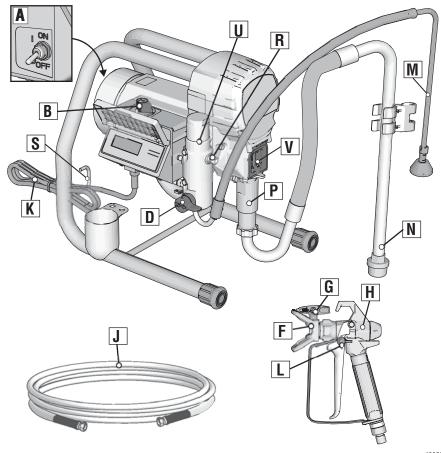


43	0	n	0	-	

Α	Interrupteur MARCHE/ARRÊT
В	Commande de pression
D	Vanne d'amorçage
F	Protection de buse
G	Buse de pulvérisation
Н	Pistolet
J	Flexible sans air
K	Cordon d'alimentation
L	Verrouillage de la gâchette

М	Tuyau de vidange
N	Arrivée de fluide
Р	Pompe
R	Sortie de fluide
S	Enrouleur du cordon d'alimentation
U	Filtre (dans l'embase)
V	Protection de doigt/point de
	remplissage TSO
	Modèle / étiquette de série (non
	illustrée, située à l'arrière de l'unité.)

Identification des composants

Modèles surbaissés

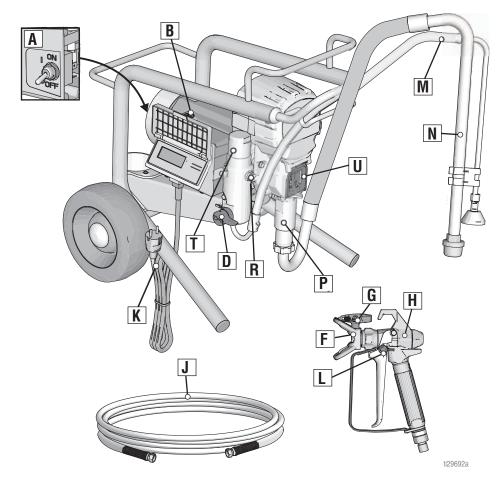


Α	Interrupteur MARCHE/ARRÊT
В	Commande de pression
D	Vanne d'amorçage
F	Protection de buse
G	Buse de pulvérisation
Н	Pistolet
J	Flexible sans air
K	Cordon d'alimentation

L	Verrouillage de la gâchette
M	Tuyau de vidange
N	Arrivée de fluide
Р	Pompe
R	Sortie de fluide
Т	Filtre (dans l'embase)
U	Protection de doigt/point de
	remplissage TSO
	Modèle / étiquette de série (non
	illustrée, située à l'arrière de l'unité.)

Identification des composants

Modèles surélevés

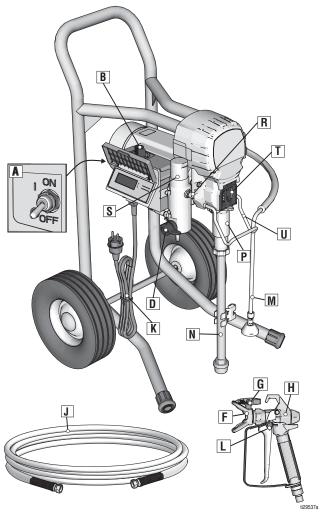

Α	Interrupteur MARCHE/ARRÊT
В	Commande de pression
D	Vanne d'amorçage
F	Protection de buse
G	Buse de pulvérisation
Н	Pistolet
J	Flexible sans air
K	Cordon d'alimentation
L	Verrouillage de la gâchette
М	Tuyau de vidange

Arrivée de fluide
Pompe
Sortie de fluide
Filtre
Protection de doigt/point de remplissage TSO
Crochet pour le seau
Modèle / étiquette de série (non illustrée, située à l'arrière de l'unité.)

Mise à la terre









L'équipement doit être mis à la terre pour réduire le risque d'étincelle électrostatique et de décharge électrique. Le contact d'une étincelle électrique ou électrostatique avec des vapeurs peut entraîner un incendie ou une explosion. Une mise à la terre inadéquate peut provoquer une décharge électrique. Une bonne mise à la terre fournit un fil d'échappement pour le courant électrique.

Ce pulvérisateur possède un fil de terre relié à un contact de mise à la terre approprié. Cette fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et reliée à la terre conformément à la réglementation locale.

Ne modifiez pas la prise fournie; si elle ne rentre pas dans la prise d'alimentation, faites installer une prise conforme par un électricien qualifié.

Spécifications électriques

- Les appareils de 120 V fonctionnent en 100-120 VCA, 50/60 Hz, 13A, monophase.
- Les appareils de 230 V fonctionnent en 230 VCA, 50/60 Hz, 8A, monophase.

Rallonges

Utilisez une rallonge munie d'un contact de mise à la terre en bon état. Si une rallonge est nécessaire, utilisez un fil à 3 conducteurs, de 12 AWG (2,5 mm²) minimum.

REMARQUE: Des rallonges de plus petit calibre ou plus longues peuvent diminuer les performances du pulvérisateur.


Seaux

Solvants et liquides à base d'huile : respectez la réglementation locale. N'utilisez que des seaux métalliques conducteurs placés sur une surface mise à la terre, sur du béton par exemple.


Ne posez pas le seau sur une surface non conductrice telle que du papier ou du carton car cela aurait pour effet d'interrompre la continuité de la mise à la terre.



Reliez toujours un seau métallique à la terre : raccordez un fil de terre au seau. Fixez une extrémité sur le seau et l'autre extrémité sur une vraie prise de terre telle qu'un conduit d'eau.

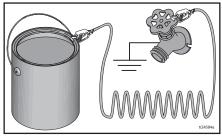

Pour maintenir la continuité de la mise à la terre lors du rinçage du pulvérisateur ou de la décompression : maintenez fermement la partie métallique du pistolet pulvérisateur contre le côté d'un seau métallique relié à la terre, puis actionnez le pistolet.

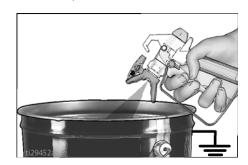

Procédure de décompression

Procédure de décompression




Suivez la procédure de décompression chaque fois que ce symbole apparaît.




Cet équipement reste sous pression jusqu'à ce que la pression soit libérée manuellement. Pour éviter de sérieuses blessures provoquées par du liquide sous pression, comme des injections sous-cutanées, des projections de liquide ou pièces en mouvement, suivez la **Procédure de décompression** à chaque fois que le pulvérisateur est arrêté et avant le nettoyage ou la vérification du pulvérisateur, et avant que l'équipement ait fait l'objet d'un entretien.


 Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur ARRÊT. Attendez 7 secondes que la tension se dissipe.

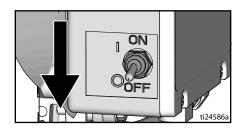


2. Verrouillez le verrou de gâchette.

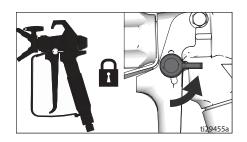

 Mettez la commande de la pression sur la plus petite valeur. Déverrouillez la gâchette.

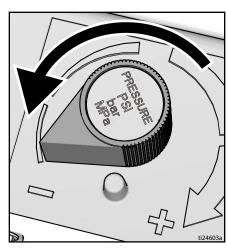


 Maintenez fermement une partie métallique du pistolet contre les parois d'un seau métallique relié à la terre. Actionnez le pistolet pour relâcher la pression.

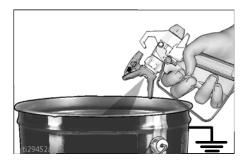

Verrouillez le verrou de gâchette.

Procédure de décompression


 Mettez le tuyau de vidange dans un seau. Tournez la vanne d'amorçage vers le bas. Laissez la vanne d'amorçage en position de vidange jusqu'à la reprise de la pulvérisation.

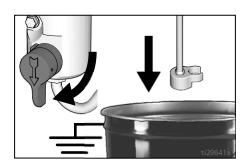

- Si la buse ou le flexible de pulvérisation semble bouché(e) ou que la pression n'a pas été entièrement relâchée :
 - Desserrez TRÈS LENTEMENT l'écrou de retenue du garde-buse ou le raccord de l'extrémité du flexible pour libérer progressivement la pression.
 - b. Desserrez complètement l'écrou ou le raccord.
 - c. Déboucher le flexible ou la buse.

Verrouillage de la gâchette

Verrouillez toujours la gâchette du pistolet à chaque arrêt de la pulvérisation pour empêcher toute pulvérisation intempestive en cas d'appui accidentel sur la gâchette, de chute ou de heurt du pistolet.

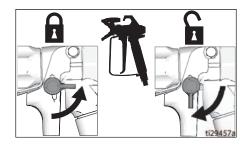


Installation

Installation




Lors du déballage du pulvérisateur pour la première fois après le stockage à long terme, exécutez la procédure d'installation. Après la première installation, retirez la fiche de transport de la sortie du liquide.


 Branchez le tuyau sans air sur la sortie de liquide. Servez-vous des clés pour le serrer fermement.

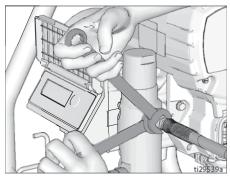


 Branchez l'autre extrémité du flexible sur le pistolet.

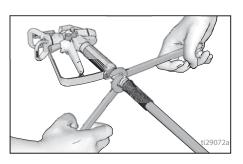

- Servez-vous des clés pour le serrer fermement.
- 4. Verrouillez le verrou de gâchette.

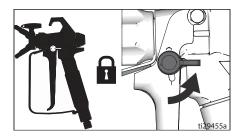


Retirez le garde-buse.

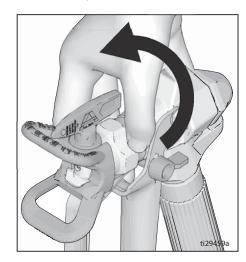


Installation


 Lors du déballage du pulvérisateur pour la première fois, retirez la crépine d'entrée de l'emballage des produits. Après un stockage à long terme, vérifiez si la crépine d'entrée est bouchée ou contient des impuretés.

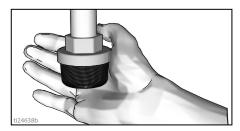


- Remplissez l'écrou de presse-étoupe de liquide TSO pour empêcher une usure prématurée du joint. Procédez à cette opération tous les jours ou à chaque pulvérisation.
 - Mettez la buse de la bouteille de TSO dans l'ouverture centrale de protection à l'avant du pulvérisateur.
 - Pressez la bouteille pour permettre la diffusion de suffisamment de TSO pour le remplissage de l'espace entre la tige de pompe et le joint de l'écrou de presse-étoupe.

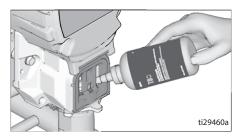

 Assurez-vous que l'interrupteur MARCHE/ARRÊT est sur ARRÊT.

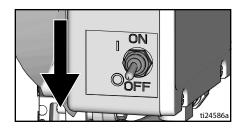


 Branchez l'alimentation électrique sur une prise électrique correctement raccordée à la terre.

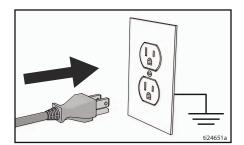

Installation


Tournez la vanne d'amorçage vers le bas.

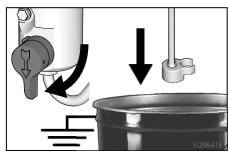

 Placez l'arrivée de liquide et le tuyau de vidange dans un seau relié à la terre partiellement rempli de liquide de rinçage. Consultez Mise à la terre, page 11.


REMARQUE: Les nouveaux pulvérisateurs sont livrés avec du liquide de stockage qui doit être rincé avec du white-spirit avant utilisation du pulvérisateur.

Vérifiez la compatibilité des matériaux avec le liquide de rinçage qui est pulvérisé. Un deuxième rinçage avec un produit compatible peut être nécessaire. Utilisez de l'eau pour une peinture à base latex ou du white-spirit pour une peinture à l'huile.

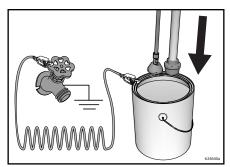

- Mettez la commande de la pression sur la plus petite valeur.
- 13. Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur **MARCHE**.
- Augmentez la pression d'un demi-tour pour démarrer le moteur. Laissez le produit de rinçage pendant une minute dans le pulvérisateur.

 Mettez la vanne d'amorçage en position horizontale. Déverrouillez la gâchette.

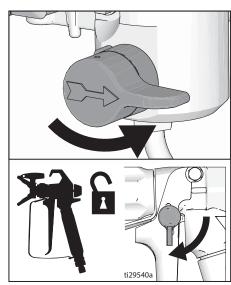

- 16. Maintenez fermement une partie métallique du pistolet contre les parois d'un seau métallique relié à la terre. Actionnez la gâchette du pistolet et rincez-le jusqu'à ce qu'il soit propre.
- 17. Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur **ARRÊT**.
- 18. Verrouillez le verrou de gâchette.
- 19. Après le rinçage du produit de stockage du pulvérisateur, videz le seau. Replacez le tuyau d'arrivée de fluide et le tuyau de vidange dans un seau relié à la terre partiellement rempli de liquide de rinçage. Utilisez de l'eau pour rincer les peintures à l'eau et du white-spirit pour les peintures à l'huile.
- Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur MARCHE.
- 21. Mettez la vanne d'amorçage en position horizontale. Déverrouillez la gâchette.
- 22. Maintenez fermement une partie métallique du pistolet contre les parois d'un seau métallique relié à la terre. Actionnez le pistolet et rincez-le pendant 1 minute.
- 23. Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur **ARRÊT**.
- 24. Verrouillez le verrou de gâchette.
- Le pulvérisateur est à présent prêt à démarrer et à pulvériser.

Démarrage


Démarrage




- Suivez la Procédure de décompression, page 12.
- 2. Réglez la régulation de pression au niveau le plus bas.




- Placez l'arrivée de fluide dans un seau de peinture. Mettez le tuyau de vidange dans un seau à déchets.
- Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur MARCHE.

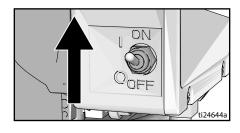

 Tournez le bouton de régulation de pression d'un demi-tour pour démarrer le moteur. Faites circuler la peinture dans le pulvérisateur jusqu'à ce que la peinture s'écoule du tuyau de vidange.

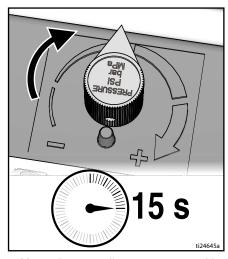

6. Mettez la vanne d'amorçage en position horizontale. Déverrouillez la gâchette.

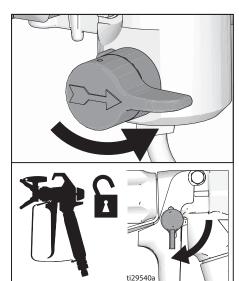


Démarrage

 Tenez le pistolet contre un seau à déchets métallique mis à la terre. Actionnez le pistolet jusqu'à ce que la peinture apparaisse.



 Déplacez le pistolet vers le seau de peinture et pressez la gâchette pendant 20 secondes. Relâchez le pistolet et laissez le pulvérisateur accumuler la pression. Verrouillez le verrou de gâchette.

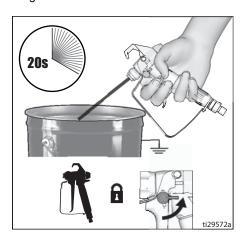








La pulvérisation sous haute pression est susceptible d'injecter des produits toxiques dans le corps et de causer des dommages corporels graves. Ne colmatez jamais une fuite avec la main ou un chiffon.

- Vérifiez la présence de fuites. En cas de fuite, effectuez l'opération Procédure de décompression, page 12, puis serrez tous les raccords et répétez la procédure de démarrage. S'il n'y a aucune fuite, passez à l'étape suivante.
- Vissez l'ensemble de buse sur le pistolet et serrez-le. Consultez Installation de la buse de pulvérisation, page 19. Pour les instructions relatives au montage du pistolet, consultez le manuel du pistolet.

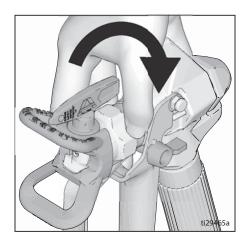

Installation de la buse de pulvérisation













Pour éviter de graves blessures, comme des injections sous-cutanées, ne mettez pas la main devant la buse de pulvérisation lors de l'installation ou du retrait de la buse de pulvérisation et du protège-buse.

- Suivez la Procédure de décompression, page 12.
- Utilisez la buse de pulvérisation pour insérer le joint dans le garde-buse. Insérez la buse de pulvérisation.

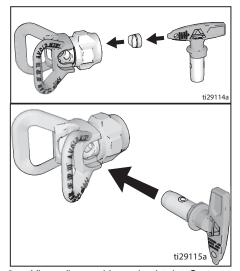


3. Vissez l'ensemble sur le pistolet. Serrez.

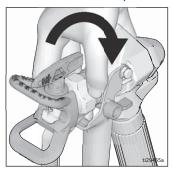


Pulvérisation

 Pulvérisez le jet test. Ajustez la pression pour supprimer les bords trop chargés.

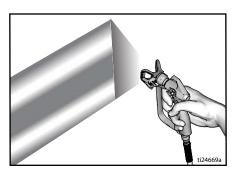

- 2. Prenez une buse de plus petit diamètre si le réglage de pression ne parvient pas à supprimer les bords trop chargés.
- Tenez le pistolet perpendiculairement à 25-30 cm (10-12 po.) de la surface. Pulvérisez d'avant en arrière; chevauchez de 50 %.

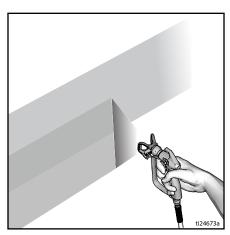

 Actionnez le pistolet avant d'initier un mouvement. Relâchez la gâchette avant d'arrêter. Pour plus d'informations sur la pulvérisation, consultez le manuel du pistolet.

Débouchage de la buse

Dans le cas où des particules ou débris bouchent la buse de pulvérisation, ce pulvérisateur est conçu avec une buse de pulvérisation réversible qui retire rapidement et facilement les particules sans devoir démonter le pulvérisateur.

Verrouillez le verrou de gâchette.
 Tournez la buse de pulvérisation en position débouchage. Déverrouillez la gâchette. Actionnez le pistolet vers une poubelle pour éliminer l'obstruction.



REMARQUE: Si la buse de pulvérisation est difficile à pivoter en tournant en position débouchage, suivez la **Procédure de décompression**, page 12, puis tournez la vanne d'amorçage/de pulvérisation en position pulvérisation et répétez l'étape 1.

 Verrouillez le verrou de gâchette. Remettez ensuite la buse de pulvérisation en position pulvérisation. Déverrouillez la gâchette et continuez la pulvérisation.





Affichage numérique

Certains modèles sont équipés d'un affichage numérique. Cette section explique comment utiliser cette fonction.


Affichage de la pression

- Suivez la Procédure de décompression, page 12.
- Branchez le pulvérisateur sur une prise reliée à la terre. Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur MARCHE.

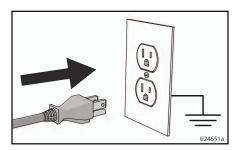


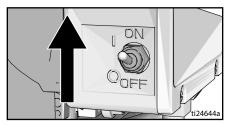

3. La pression s'affiche. Les tirets indiquent que la pression est inférieure à 14 bar (1,4 Mpa, 200 psi).

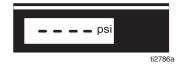


 Appuyez sur le bouton d'affichage et relâchez-le pour afficher le nombre total d'heures de fonctionnement. Appuyez sur le bouton d'affichage et maintenez-le pour changer les unités de pression (bar, Mpa ou psi).

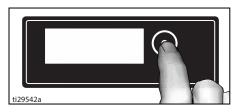




Affichage des données stockées

 Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur ARRÊT.

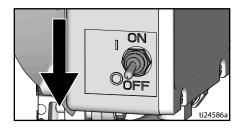

 Pour accéder au mode de données stockées, appuyez sur le bouton d'affichage et maintenez-le puis mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur MARCHE.

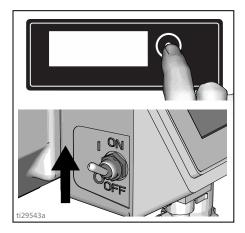


 Le numéro du modèle de pulvérisateur s'affiche, suivi du point de données 1 qui correspond au nombre d'heures sous tension de l'appareil.



 Appuyez à nouveau sur le bouton d'affichage pour afficher le point de données 2. Le nombre d'heures sous tension du moteur s'affiche.



 Appuyez sur le bouton d'affichage pour le point de données 3. Il s'agira du dernier code d'erreur.

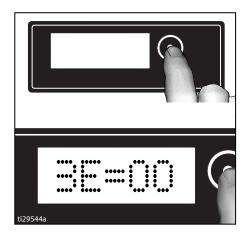


- Pour effacer le dernier code d'erreur, appuyez sur le bouton d'affichage et maintenez-le enfoncé.
- Appuyez à nouveau sur le bouton d'affichage pour afficher le point de données 4. L'indice de révision du logiciel s'affiche.



8. Appuyez à nouveau sur le bouton d'affichage pour revenir à la donnée 1.




 Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur ARRÊT pour quitter les données stockées.

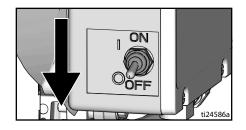


Nettoyage


- Suivez la Procédure de décompression, page 12.
- Démontez le garde-buse et la buse de pulvérisation. Pour plus d'informations, consultez le manuel du pistolet.

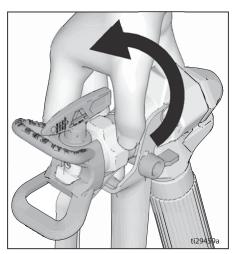

3. Enlevez l'arrivée de fluide et le tuyau de vidange de la peinture, essuyez l'excédent de peinture à l'extérieur.

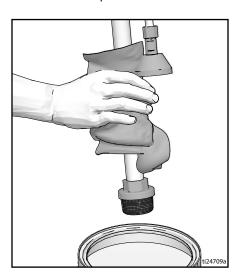

 Plongez l'arrivée de fluide dans le produit de rinçage. Utilisez de l'eau pour une peinture à base aqueuse et du White Spirit pour une peinture à l'huile. Mettez le tuyau de vidange dans un seau à déchets.

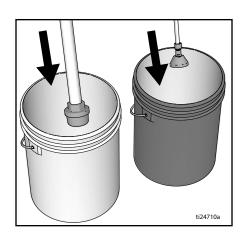


- Mettez la vanne d'amorçage en position horizontale.
- 6. Augmentez la pression d'un demi-tour pour démarrer le moteur. Tenez le pistolet contre le seau de peinture. Déverrouillez la gâchette. Actionnez le pistolet et augmentez la pression jusqu'à ce que la pompe tourne à un régime constant et que le fluide de rinçage s'écoule.



- Arrêtez d'actionner le pistolet. Approchez le pistolet du seau à déchets, appuyez-le contre le seau et actionnez le pistolet pour rincer soigneusement le pulvérisateur.
- Tout en continuant à actionner le pistolet, tournez la vanne d'amorçage vers le bas. Ensuite, relâchez la gâchette. Faites circuler le liquide de rinçage jusqu'à obtenir un écoulement propre en sortie du tuyau de vidange.




9. Relevez l'arrivée de fluide au-dessus du niveau de produit de rinçage.

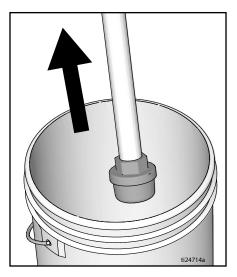


 Mettez la vanne d'amorçage en position horizontale. Actionnez le pistolet au-dessus du seau de rinçage pour purger le produit du flexible.


11. Verrouillez le verrou de gâchette.

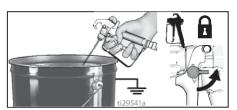


12. Tournez le bouton de commande de pression sur la pression minimale et mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur la position ARRÊT. Débranchez l'alimentation électrique du pulvérisateur.

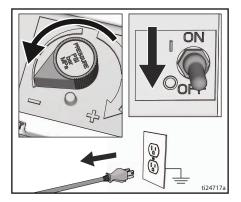


 Retirez les filtres du pistolet et du pulvérisateur, si existants. Nettoyez-les et inspectez-les. Remontez le filtre. Consultez le manuel du pistolet pulvérisateur.

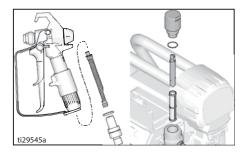

14. En cas de rinçage à l'eau, rincez à nouveau avec du white-spirit ou du fluidifiant pour pompe afin que ce produit forme un revêtement de protection qui empêchera le gel ou la corrosion.

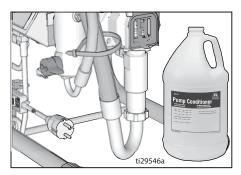

 Essuyez le pulvérisateur, le flexible et le pistolet avec un chiffon imbibé d'eau ou de white-spirit.

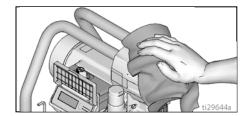

Maintenance

Maintenance

Un entretien régulier est primordial pour garantir le bon fonctionnement de votre pulvérisateur. L'entretien comprend des actions de routine qui permettent d'entretenir votre pulvérisateur pour qu'il fonctionne et d'empêcher des dysfonctionnements futurs.











	·	
Activité	Intervalle	
Inspection/nettoyage du filtre du pulvérisateur, de la crépine d'entrée de fluide, et du filtre du pistolet.	Chaque jour ou à chaque pulvérisation	
Vérifiez que les fentes d'aération de la protection moteur ne sont pas obstruées.	Chaque jour ou à chaque pulvérisation	
Remplissez de produit TSO jusqu'au point de remplissage de TSO.	Chaque jour ou à chaque pulvérisation	
Contrôlez les balais moteur en recherchant les traces d'usure. La longueur minimum des balais doit être de 13 mm (1/2 po.). REMARQUE : les balais ne s'usent pas uniformément des deux côtés du moteur. Vérifiez les deux balais.	Tous les 3 785 litres (1 000 gallons)	
Vérifiez le calage du pulvérisateur.	Tous les 3 785 litres	
Avec le pistolet du pulvérisateur NON actionné, le moteur du pulvérisateur doit caler et ne redémarre que lorsque le pistolet est à nouveau actionné.		
Si le pulvérisateur redémarre et que le pistolet n'est PAS actionné, vérifiez que la pompe ne présente pas de fuites internes/externes et vérifiez l'étanchéité de la vanne d'amorçage.		
Ajustement du joint du presse-étoupe.	Si nécessaire, en fonction de	
Lorsque les joints de la pompe commencent à fuir après une utilisation prolongée, serrez l'écrou des joints jusqu'à l'arrêt ou la diminution de la fuite. Ceci permettra la pulvérisation d'un supplément de 380 litres (100 gallons) avant de devoir remplacer les joints. L'écrou des joints peut être resserré sans qu'il faille enlever le joint torique.	l'utilisation	

Mécanique/débit liquide













 Suivez la Procédure de décompression, page 12 avant tout contrôle ou toute réparation du pistolet. Contrôlez toutes les sources de problème et les causes possibles avant de démonter l'appareil.

Problème	À vérifier Si le contrôle est bon, passez au contrôle suivant	Procédure à suivre Si le résultat du contrôle n'est pas bon, reportez-vous à cette colonne.
Pour les appareils avec écran : E=0X s'affiche. Pour les appareils sans écran : Le témoin d'état de la carte de commande clignote ou est éteint, et le pulvérisateur est alimenté.	Défaut existant.	Déterminez la correction à apporter en consultant la section Électrique , page 30.
Le débit de la pompe est faible.	Buse de pulvérisation usagée.	Suivez la Procédure de décompression , page 12, puis remplacez la buse. Reportez-vous au manuel traitant du pistolet ou de la buse.
	Buse bouchée.	Relâchez la pression. Contrôlez et nettoyez la buse de pulvérisation.
	Alimentation en peinture.	Remplissez et réamorcez la pompe.
	La crépine d'entrée est bouchée.	Retirez-la pour la nettoyer, puis remontez-la
	Les billes de clapet d'aspiration et de piston ne sont pas correctement en place.	Retirez le clapet d'admission et nettoyez-le. Vérifiez l'absence d'éraflures sur les billes et les sièges et remplacez-les si nécessaire. Reportez-vous au manuel de la pompe. Filtrez la peinture avant utilisation pour éliminer les particules susceptibles d'obstruer la pompe.
	Le filtre du produit ou le filtre de la buse est bouché ou encrassé.	Nettoyez le filtre.
	Fuite de la vanne d'amorçage.	Suivez la Procédure de décompression , page 12, puis réparez la vanne d'amorçage.
	Assurez-vous que la pompe ne continue pas à fonctionner lorsque la gâchette du pistolet est relâchée. (Pas de fuite au niveau de la vanne d'amorçage.)	Réparez la pompe. Reportez-vous au manuel de la pompe.
	Fuites autour de l'écrou du joint du presse-étoupe qui pourraient indiquer que les garnitures d'étanchéité sont usées ou endommagées.	Remplacer les joints. Reportez-vous au manuel de la pompe. Vérifiez également le siège de vanne de piston en recherchant la présence de peinture séchée ou d'éraflures et remplacez-le le cas échéant. Resserrez l'écrou/la coupelle des joints.

Problème	À vérifier Si le contrôle est bon, passez au contrôle suivant	Procédure à suivre Si le résultat du contrôle n'est pas bon, reportez-vous à cette colonne.
Le débit de la pompe est faible.	Tige de pompe endommagée.	Réparez la pompe. Reportez-vous au manuel de la pompe.
	Pression d'arrêt basse.	Tournez le bouton de régulation de pression au maximum dans le sens des aiguilles d'une montre. Assurez-vous que le bouton est correctement monté pour permettre sa rotation au maximum dans le sens des aiguilles d'une montre. Remplacez le capteur de pression si le problème persiste.
	Les joints de piston sont usés ou endommagés.	Remplacer les joints. Reportez-vous au manuel de la pompe.
	Le joint torique de la pompe est usé ou endommagé.	Remplacez le joint torique. Reportez-vous au manuel de la pompe.
	La bille de la vanne d'admission est couverte de produit.	Nettoyez la vanne d'admission. Reportez-vous au manuel de la pompe.
	Le flexible présente une forte chute de pression en raison de produits visqueux.	Réduisez la longueur totale du flexible.
	Vérifiez que la taille de la rallonge est correcte.	Consultez Rallonges , page 11.
	Balais et bornes détachés.	Serrez les vis des bornes. Remplacez les balais si les fils sont endommagés.
	Les balais du moteur sont usés	Remplacez les balais.
	Ressorts des balais du moteur brisés ou mal alignés. Les spirales du ressort doivent reposer directement sur la partie supérieure du balai.	Remplacez le ressort s'il est cassé. Réalignez le ressort par rapport au balai.
	Les balais du moteur sont grippés dans les porte-balais.	Nettoyez les porte-balais, éliminez la poussière de charbon à l'aide d'une brosse. Alignez le conducteur du balai en face de la fente du porte-balais pour assurer le mouvement vertical du balai sans entraves.
Le moteur fonctionne mais pas la pompe.	L'ensemble de la bielle est endommagé. Reportez-vous au manuel de la pompe.	Remplacez la bielle. Reportez-vous au manuel de la pompe.
	Engrenages ou carter d'entraînement endommagés.	Contrôlez l'état du carter d'entraînement et des engrenages et remplacez-les si nécessaire.
Fuite de peinture excessive pénétrant dans l'écrou du presse-étoupe.	L'écrou de presse-étoupe est desserré.	Retirez l'entretoise de l'écrou du presse-étoupe. Serrez l'écrou de joint du presse-étoupe juste assez pour arrêter la fuite.
	Les joints de presse-étoupe sont usés ou endommagés.	Remplacer les joints. Reportez-vous au manuel de la pompe.
	La tige du bas de pompe est usée ou endommagée.	Remplacez la tige. Reportez-vous au manuel de la pompe.

Problème	À vérifier Si le contrôle est bon, passez au contrôle suivant	Procédure à suivre Si le résultat du contrôle n'est pas bon, reportez-vous à cette colonne.
Le pistolet crachote.	II y a de l'air dans la pompe ou le flexible.	Contrôlez et serrez tous les raccords produit. Faites fonctionner la pompe le plus lentement possible pendant l'amorçage.
	La buse de pulvérisation est partiellement bouchée.	Débouchez la buse. Consultez Nettoyage , page 23.
	Le niveau de liquide est trop bas ou le récipient d'alimentation est vide.	Refaites le plein de produit. Amorcez la pompe. Reportez-vous au manuel de la pompe. Contrôlez régulièrement l'alimentation produit pour empêcher la pompe de tourner à vide.
La pompe est difficile à amorcer.	II y a de l'air dans la pompe ou le flexible.	Contrôlez et serrez tous les raccords produit. Faites fonctionner la pompe le plus lentement possible pendant l'amorçage.
	La vanne d'admission présente une fuite.	Nettoyez la vanne d'admission. Assurez-vous que le siège de la bille n'est pas entaillé ou usé et que la bille joint bien sur le siège. Remontez la vanne.
	Les joints de la pompe sont usés.	Remplacez les joints de la pompe. Reportez-vous au manuel de la pompe.
	La peinture est trop épaisse.	Diluez la peinture selon les recommandations du fournisseur.
Le pulvérisateur fonctionne pendant 5 à 10 minutes puis s'arrête.	L'écrou du joint de la pompe est trop serré. Lorsque l'écrou du joint de la pompe est trop serré, les joints de la tige de pompe réduisent l'action de la pompe et surchargent le moteur.	Desserrez l'écrou du joint de la pompe. Contrôlez la présence de fuites autour du presse-étoupe. Si nécessaire, remplacez les joints de la pompe. Consultez le manuel de la pompe.

Électrique

Symptôme : Le pulvérisateur ne fonctionne pas, cesse de fonctionner ou ne s'arrête pas.









Suivez la **Procédure de décompression**, page 12.

- Branchez le pulvérisateur sur une prise fournissant une tension correcte et raccordée à la terre.
- Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur ARRÊT, attendez 30 secondes, puis mettez de nouveau l'alimentation en MARCHE (ceci afin de s'assurer que le pulvérisateur est en mode de fonctionnement normal).
- Tournez le bouton de régulation de pression de 1/2 tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

4. Consultez l'affichage numérique ou retirez le capot du boîtier de commande pour consulter le témoin d'état de la carte de commande. Pour déterminer le code (ou un autre code en plus de la tension d'alimentation), reportez-vous au témoin d'état de la carte de commande. Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur ARRÊT, retirez le couvercle de la commande, puis remettez sur MARCHE. Surveillez le témoin d'état. Le nombre de clignotements de la DEL correspond au code de l'erreur (par exemple : deux clignotements équivalent au CODE 02).







Tenez-vous à l'écart des composants électriques ou des pièces mobiles pendant les opérations de dépannage. Pour éviter tout choc électrique quand les couvercles ont été ôtés pour dépannage, attendez 7 secondes après le débranchement du cordon d'alimentation pour permettre à l'électricité de se dissiper.

Problème	À vérifier	Comment vérifier
Le pulvérisateur ne fonctionne pas du tout	Consulter le tableau de débit, page 36.	
ET		
L'écran est vide		
OU		
Le témoin de contrôle de la carte de commande ne s'allume pas		
Le pulvérisateur ne s'arrête pas	Carte de commande.	Remplacez la carte de commande.
ET		
L'écran indique E=02		
OU		
Le témoin de contrôle de la carte de commande clignote 2 fois de façon répétée		

Problème	À vérifier	Comment vérifier
Le pulvérisateur ne fonctionne pas du tout ET L'écran indique E=02	Contrôlez le capteur ou les branchements du capteur	Assurez-vous que le système n'est pas sous pression (consultez la Procédure de décompression , page 12). Vérifiez que le circuit liquide n'est pas colmaté, notamment le filtre.
OU Le témoin de contrôle de la carte de commande clignote 2 fois de façon répétée		Utilisez un flexible de pulvérisation de peinture sans air et sans tresse métallique. Un flexible plus petit ou avec tresse métallique peut produire des pics de pression.
		Mettez l'interrupteur MARCHE/ ARRÊT sur ARRÊT et débranchez l'alimentation électrique du pulvérisateur.
		Contrôlez le capteur et les branchements sur la carte de commande.
		Débranchez le capteur de la prise de la carte de commande. Vérifiez que le capteur et les contacts de la carte de commande sont propres et bien fixés.
		Rebranchez le capteur à la prise de la carte de commande. Branchez l'alimentation, mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur MARCHE et tournez le bouton de réglage de 1/2 tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Si le pulvérisateur ne fonctionne pas correctement, mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur ARRÊT et passez à l'étape suivante.
		Installez le nouveau capteur. Branchez l'alimentation, mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÈT sur MARCHE et tournez le bouton de réglage de 1/2 tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Remplacez la carte de commande si le pulvérisateur ne fonctionne pas correctement.
Le pulvérisateur ne fonctionne pas du tout ET	Vérifiez le capteur ou les branchements du capteur (la carte de commande ne détecte	Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur ARRÊT et débranchez l'alimentation électrique du pulvérisateur.
L'écran indique E=03	pas de signal de pression).	Contrôlez le capteur et les branchements sur la carte de commande.
OU Le témoin de contrôle de la carte de commande clignote 3 fois de façon répétée		Débranchez le capteur de la prise de la carte de commande. Vérifiez que le capteur et les contacts de la carte de commande sont propres et bien fixés.
	Rebranchez le capteur à la prise de la carte de commande. Branchez l'alimentation, mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur MARCHE et tournez le bouton de réglage de 1/2 tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Si le pulvérisateur ne fonctionne pas, mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur ARRÊT et passez à l'étape suivante.	
		Branchez un capteur en état de marche sur la prise de la carte de commande.
		Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur MARCHE et tournez le bouton de réglage de1/2 tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Si le pulvérisateur fonctionne, installez le nouveau capteur. Remplacez la carte de commande si le pulvérisateur ne fonctionne pas.

Dura halik mara	À/tet	0
Problème	À vérifier	Comment vérifier
Le pulvérisateur ne fonctionne pas du tout ET L'écran indique E=04 OU Le témoin de contrôle de la carte de commande clignote 4 fois de façon répétée Le pulvérisateur ne fonctionne	Contrôlez la tension d'alimentation du pulvérisateur (le tableau de commande détecte plusieurs surtensions). La commande ordonne le	Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRET sur ARRÊT et débranchez l'alimentation électrique du pulvérisateur. Trouvez une tension d'alimentation appropriée pour éviter d'endommager des pièces électroniques. 1.Retirez la pompe et tentez de faire
pas du tout ET L'écran indique E=05 OU Le témoin de contrôle de la carte de commande clignote 5 fois de façon répétée	fonctionnement du moteur, mais l'axe du moteur ne tourne pas. Rotor verrouillé ; circuit ouvert entre le moteur et la commande ; problème au niveau du moteur ou de la carte de commande ; consommation d'ampères excessive par le moteur.	fonctionner le pulvérisateur. Si le moteur tourne, vérifiez si la pompe ou la transmission sont bloquées ou gelées. Si le pulvérisateur ne fonctionne pas, passez à l'étape 2. 2.Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur ARRÊT et débranchez l'alimentation électrique du pulvérisateur. 3.Débranchez le(s) connecteur(s) moteur de la/des prise(s) de la carte de commande. Assurez-vous que le connecteur du moteur et les contacts de
		la carte de commande sont propres et bien fixés. Si les contacts sont propres et bien fixés, passez à l'étape 4. 4. Branchez un voltmètre CC entre les deux fils du moteur (rouge et noir), faites tourner rapidement le ventilateur du moteur et vérifiez si une tension est enregistrée sur le compteur. En cas d'absence de tension, vérifiez les balais. Si les balais sont en bon état, remplacez le moteur. Si la tension est présente, passez à l'étape 5. 5. Effectuez un test de rotation du moteur en branchant une batterie 9 -12 V aux conducteurs du moteur. Le type et la taille des conducteurs du moteur peuvent varier. Localisez les deux fils qui vont vers les balais en carbone (normalement rouge et noir). Le moteur
		devrait tourner quand la batterie est connectée au conducteur du moteur. BLACK (-) RED (+) YELLOW 9-VOLT BATTERY 1124722a


–)	
Problème	À vérifier	Comment vérifier
		6.Branchez les fils noir et rouge du moteur à un ohmmètre. Lors de la vérification de circuits ouverts, faites tourner le moteur. En cas de circuit ouvert, remplacez le moteur.
		BLACK (-) RED (+) YELLOW
		1-3 ohms ti24723a
		7.Vérifiez la protection thermique du moteur. Le moteur doit se trouver à la température ambiante pour ce test. Branchez les conducteurs jaunes du moteur à un ohmmètre. Le compteur doit indiquer une continuité ou une mesure en Ohms en fonction du type de moteur.
		BLACK RED YELLOW
		TELLOW BEEP (1) 1124725a

Problème	À vérifier	Comment vérifier
		8.Utilisez un ohmmètre pour vérifier l'absence de courts-circuits. Branchez le conducteur (-) du compteur au boîtier du moteur. Placez le conducteur (+) du compteur sur chaque fil du moteur. Le compteur doit afficher un circuit ouvert sur tous les fils.
		GROUND GROUND FELLOW
		10. c)
		9.Rebranchez le(s) connecteur(s) du moteur à la/aux prise(s) de la carte de commande. Branchez l'alimentation, mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur MARCHE et tournez le bouton de réglage de 1/2 tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Remplacez la carte de commande si le moteur ne fonctionne pas.
Le pulvérisateur ne fonctionne pas du tout ET L'écran indique E=06 OU Le témoin de contrôle de la carte de commande clignote 6 fois de façon répétée	Le moteur est trop chaud ou le dispositif thermique du moteur est défectueux.	Laissez le pulvérisateur refroidir. Si le pulvérisateur fonctionne quand il est froid, c'est que la cause était une surchauffe. Installez le pulvérisateur dans un local plus frais et disposant d'une bonne ventilation. Vérifiez que l'arrivée d'air du moteur n'est pas obstruée. Si le pulvérisateur ne fonctionne toujours pas, remplacez le moteur.
Le pulvérisateur ne fonctionne pas du tout ET L'écran indique E=08 OU Le témoin de contrôle de la carte de commande clignote 8 fois de façon répétée	Contrôlez la tension d'alimentation du pulvérisateur (la tension d'entrée est trop faible pour le fonctionnement du pulvérisateur).	Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur ARRÊT et débranchez le pulvérisateur.

Problème	À vérifier	Comment vérifier
Problèmes électriques de base.	Les fils du moteur sont bien attachés et convenablement raccordés.	Remplacez les bornes desserrées; sertissez-les sur les fils. Assurez-vous que les bornes sont solidement raccordées.
		Nettoyez les bornes de la plaquette de circuits imprimés. Rebranchez solidement les fils.
	Conducteur mal branché sur les balais et bornes détachées.	Serrez les vis des bornes. Remplacez les balais si les fils sont endommagés.
	La taille des balais doit être de 13 mm (1/2 po.) minimum. REMARQUE : les balais ne s'usent pas uniformément des deux côtés du moteur. Vérifiez les deux balais.	Remplacez les balais.
	Des ressorts des balais du moteur sont cassés ou mal alignés. Les spirales du ressort doivent reposer directement sur la partie supérieure du balai.	Remplacez le ressort s'il est cassé. Réalignez le ressort par rapport au balai.
	Les balais du moteur peuvent être grippés dans les porte-balais.	Nettoyez les porte-balais. Éliminez la poussière de charbon à l'aide d'une petite brosse. Alignez les conducteurs du balai en face de la fente du porte-balais pour assurer un mouvement vertical du balai sans entraves.
	Le collecteur de l'induit pour voir s'il présente des traces de brûlure, des stries ou une rugosité excessive.	Démontez le moteur et faites usiner à nouveau le collecteur en atelier, si possible.

Le pulvérisateur ne fonctionne pas


(Reportez-vous à la page suivante pour connaître les étapes)

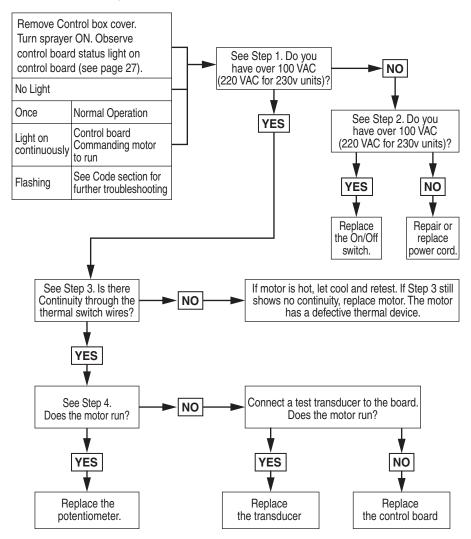

ti24726a

Step 1:

Plug Power cord in and turn switch ON. Connect probes to L and N on control board. Turn meter to AC Volts.

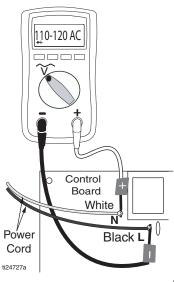

Step 3: Check m


Check motor thermal switch. Unplug yellow wires. Meter should read continuity.

NOTE: Motor should be cool during reading.

Yellow Thermistor Wires to motor

Step 4:

Disconnect potentiometer. Plug power cord in and turn switch ON.

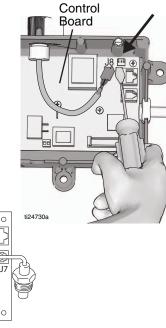


37

Step 2:

Plug power cord in and turn switch ON. Connect Probes to ON/OFF switch.

Turn meter to AC Volts.

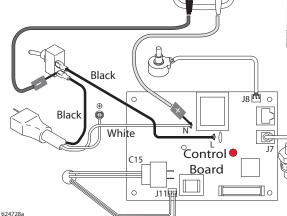

3A4205A


110-120 AC

Dépannage

Le pulvérisateur ne s'éteint pas

- Effectuez la Procédure de décompression, page 12. Laissez la vanne d'amorçage ouverte (vers le bas) et mettez l'interrupteur MARCHE/ ARRÊT sur ARRÊT.
- Retirez le couvercle du boîtier de commande, afin que le témoin de contrôle de la carte de commande soit visible le cas échéant.

Procédure de dépannage

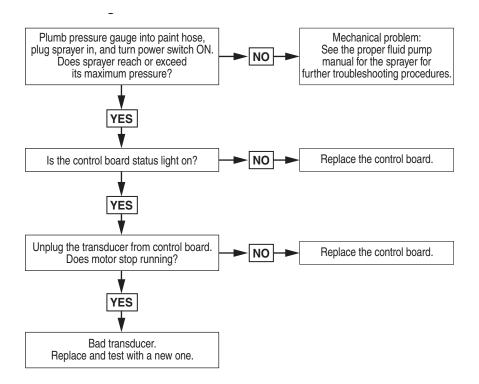


ti24731a

Pièces du pulvérisateur sur pied

Pièces du pulvérisateur sur pied

Modèles 17M197, 17M208

Réf.	Couple de serrage
2	3,4 - 4,0 N•m (30-35 po-lb)

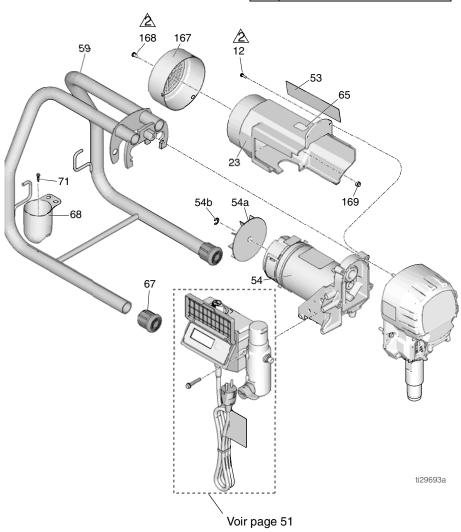


Pièces du pulvérisateur sur pied

Pièces du pulvérisateur sur pied

Modèles 17M197, 17M208

Réf.	Couple de serrage
<u>1</u>	15,8 - 18,1 N•m (140-160 po-lb)
2	3,4 - 4,0 N•m (30-35 po-lb)
<u>3</u>	Marteau de serrage
4	33,9 - 40,7 N•m (25-30 pi-lb)

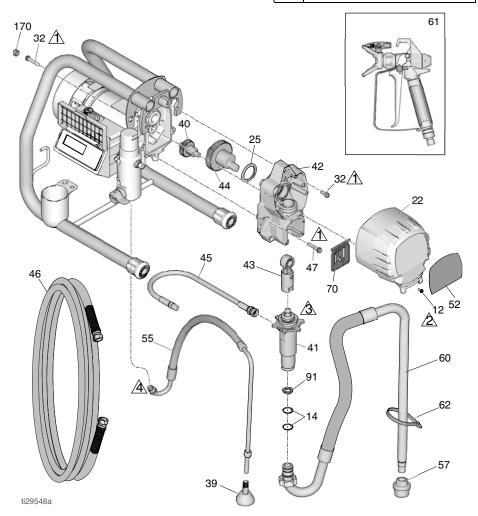

Pièces du pulvérisateur sur pied

Liste des pièces des pulvérisateurs sur pied

Modèles 17M197, 17M208


Réf.	Pièce	Description	Qté	Réf.	Pièce	Description	Qté
12	117501	VIS, usinée, tête hex. avec rondelle	5		287015 287060	110/120 V 230 V	
14	117559	JOINT TORIQUE	2	54a	118716	BAGUE, retenue	1
22	17M894	COUVERCLE, frontal,	1	54b	248189	VENTILATEUR.	1
		peint	'			moteur, comprend 54a	· 1
23	17N272	BOUCLIER, moteur, comprend 167, 168,	1	55	246381	TUYAU, vidange, pied, comprend 39, 62	
25	180131	169 COUSSINET, butée	4	57	187651	CRÉPINE, 1,91 cm (3/4 po)-16	1
32	113796	VIS, à bride, hex.	1 3	59	17M429	CHÂSSIS, support de	1
		CARTE, mise en garde		33	17 IVI723	pied	'
34▲	179960	(non visible) pour	ı	60	17N275	KIT, flexible	1
		applications médicales	:			d'aspiration, comprend	
39	241920	DÉFLECTEUR, fileté	1			14, 57, 91	
40	249194	ENGRENAGE,	i	61	**	PISTOLET,	1
	210101	réducteur	•			pulvérisateur	
41		POMPE,	1	62	276888	CLIP, tuyau de vidange	
		remplacement		65▲	16G596	ÉTIQUETTE, mise en	1
	17M991	Amérique du				garde	
		Nord/Europe		67	331048	CAPUCHON, pied	2
	17M990	Asie/ANZ/Amérique		68	195177	GODET,	1
		du Sud		70	470404	aspiration/vidange	
42	17N294	BOÏTIER, entraînement, PC,	1	70	17C484	COUVERCLE, tige de pompe	1
		comprend 47		71	122667	VIS, forêt, à tête hex.	1
43	24W640	TIGE, connexion, PC	1		122007	à collerette	
44	2444040	ENGRENAGE,	i	91	115099	RONDELLE, tuyau	1
77		vilebrequin, comprend	•	167	331786	CAPOT, ventilateur	1
		25		168	136192	VIS	1
	24X020	Modèles 555		169	136217	ÉCROU	1
	24X021	Modèles 655/S2550		170	17N291	BOUGIE, orifice,	2
45	15M671	KIT, tuyau, couplé	1			5/8 po	_
46	**	TUYAU, couplé, 6 mm (1/4 po.) x 15 m (50 pi.)	1	**	Fluides d	e la pompe	
47	117493	VIS, usinée, tête hex.	4	* Po	ur le kit de	balais commander 287	735
		avec rondelle				pour le numéro de la pi	
52	**	ÉTIQUETTE, avant	1				
53	**	ÉTIQUETTE, latérale	1	$\triangle D\epsilon$	es étiquette	es, plaques et cartes de	
54*		MOTEUR, comprend	1			ertissement de remplace	ment
		54a, 54b		sont	disponible	es gratuitement.	

Pièces pulvérisateur pour modèle surbaissé

Pièces pulvérisateur pour modèle surbaissé

Modèles 17M201

Réf.	Couple de serrage
1	15,8 - 18,1 N•m (140-160 po-lb)
2	3,4 - 4,0 N•m (30-35 po-lb)

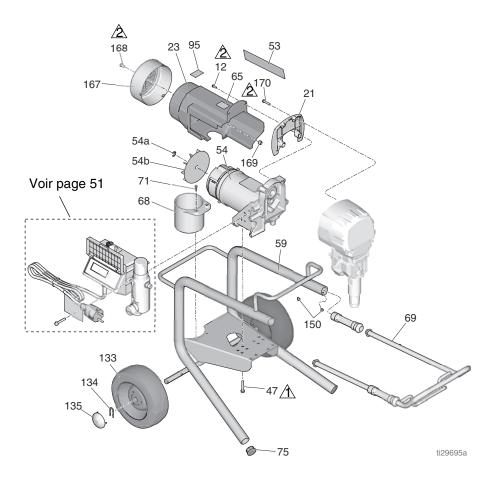


Pièces pulvérisateur pour modèle surbaissé

Pièces pulvérisateur pour modèle surbaissé

Modèles 17M201

Réf.	Couple de serrage
1	15,8 - 18,1 N•m (140-160 po-lb)
2	3,4 - 4,0 N•m (30-35 po-lb)
3	Marteau de serrage
<u> </u>	33,9 - 40,7 N•m (25-30 pi-lb)

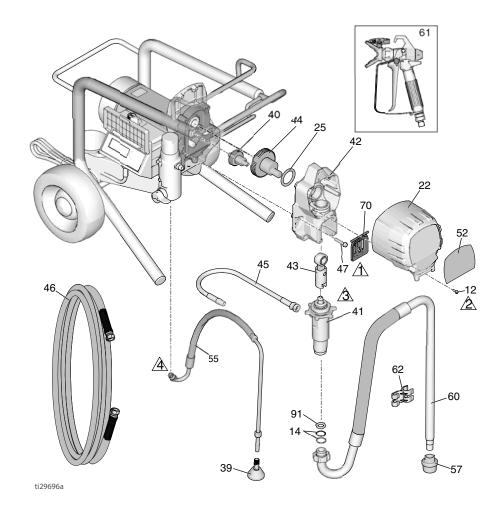

Pièces pulvérisateur pour modèle surbaissé

Liste des pièces des pulvérisateurs surbaissés


Modèles 17M201

Réf.	Pièce	Description	Qté	Réf.	Pièce	Description	Qté
12	117501	VIS, usinée, tête hex. avec rondelle	5	54b	248189	VENTILATEUR, moteur, comprend 54a	1
14	117559	Joint torique	2	55	246381	TUYAU, vidange, pied, comprend 39, 62	1
21	17M897	BOUCHON, bouclier, peint	1	57	187651	CRÉPINE, 1,91 cm (3/4 po)-16	1
22	17M894	COUVERCLE, frontal, peint	1	59	246250	CHÂSSIS, chariot, surbaissé	1
23	17N272		1	60	17N275	KIT, tuyau, ensemble aspiration comprend 14, 57, 91	1
25	180131	COUSSINET, butée	1	61	**	PISTOLET, pulvérisateur	1
	179960	CARTE, mise en garde	1	62	276888	CLIP, tuyau de vidange	1
34.	179900	(non visible) pour applications médicales	I	65▲	16G596	ÉTIQUETTE, mise en garde	1
39	241920	DÉFLECTEUR, fileté	1	68	15B870	GODET,	1
40	249194	ENGRENAGE,	i			aspiration/vidange	
.0	_ 10101	réducteur	•	69	287488	POIGNÉE, ensemble,	1
41		POMPE,	1			chariot surbaissé	
		remplacement		70	17C484	, - 3 -	1
	17M991	Amérique du		74	100007	de pompe	•
		Nord/Europe		71	122667	VIS, forêt, à tête hex.	2
	17M990	Asie/ANZ/Amérique		75	107310	à collerette BOUCHON, tuyauterie	2
		du Sud		91	115099	RONDELLE, tuyau	1
42	24W817	BOÎTIER, entraînement,	1	95	15Y118		1
40	0.41410.40	PC, comprend 47		95	131110	ÉTATS-UNIS	'
43		TIGE, connexion, PC	1	133	195766	ROUE,	2
44	24X020	,	1	100	133700	semi-pneumatique	_
		vilebrequin,		134	15B999	DISPOSITIF de	2
	24X020	comprend 25 Modèles 555			102000	retenue	_
	24X020	Modèles 655/S2550		135	104811	CAPUCHON, moyeu	2
45	15M671		4	150	109032	VIS, tête cylindrique	4
45 46	13W071	TUYAU, couplé, 6 mm	1 1	167	331786	CAPOT, ventilateur	1
40		(1/4 po.) x 15 m (50 pi.)		168	136192	VIS	1
47	117493	VIS, usinée, tête hex.	8	169	136217	ÉCROU	1
47	117433	avec rondelle	O	170		VIS, plastite	2
52	**	ÉTIQUETTE, avant	1	**		de la pompe	_
53	**	ÉTIQUETTE, latérale	i		i ididoo (de la pempe	
54*	287015	MOTEUR, 110/120 V	i	* Po	ur la kit de	e balais commander 287.	735
J 4	287060	comprend 54a, 54b MOTEUR, 1230 V	'			pour le numéro de la pi	
54a	118716	comprend 54a, 54b BAGUE, retenue	1	dang	ger et d'av	es, plaques et cartes de ertissement de remplace es gratuitement.	ment

Pièces de pulvérisateur pour modèle surélevé


17M198, 17M200, 17M209, 17M211

Réf.	Couple de serrage
2	3,4 - 4,0 N•m (30-35 po-lb)

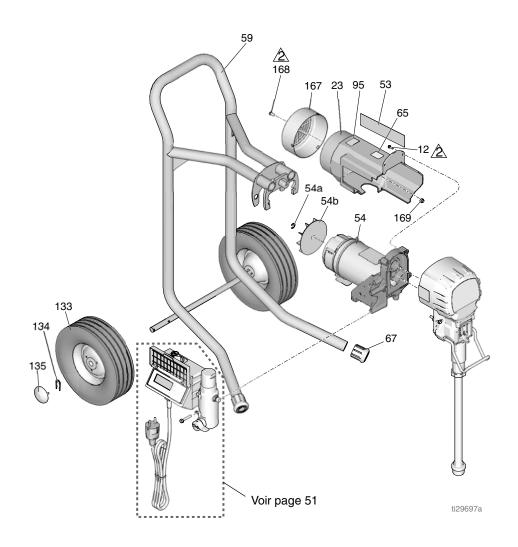

Pièces de pulvérisateur pour modèle surélevé 17M198, 17M200, 17M209, 17M211

Réf.	Couple de serrage
1	15,8 - 18,1 N•m (140-160 po-lb)
2	3,4 - 4,0 N•m (30-35 po-lb)
3	Marteau de serrage
4	33,8 - 40,6 N•m (25-30 pi-lb)

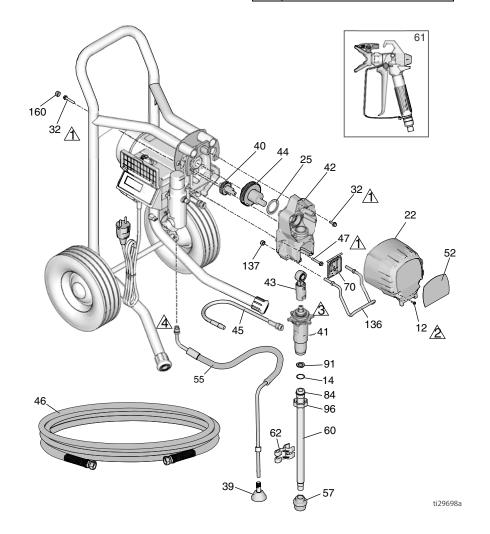

Liste des pièces des pulvérisateurs surélevés

17M198, 17M200, 17M209, 17M211


Réf.	Pièce	Description	Qté	Réf.	Pièce	Description	Qté
12	117501	VIS, usinée, tête hex.	5	54a	118716	BAGUE, retenue	1
		avec rondelle	•	54b	248189	VENTILATEUR,	1
14	103413	Joint torique	1			moteur, comprend 54a	!
22	17M894	COUVERCLE, frontal,	1	55	244240	FLEXIBLE, vidange,	1
		peint				comprend 39	
23	17N272	KIT, bouclier, moteur,	1	57	187651	CRÉPINE, 1,91 cm	1
		comprend 167, 168,		50	471440	(3/4 po)-16	
	100101	169		59	17M446	CHÂSSIS, chariot, surélevé	1
25	180131	COUSSINET, butée	1	60	17C949	TUYAU, aspiration,	
32	113796	VIS, à bride, hex.	3	00	170343	admission	
34▲	179960	CARTE, mise en garde	1	61	17N201	PISTOLET,	1
		(non visible) pour		•		pulvérisateur	•
39	241920	applications médicales DÉFLECTEUR, fileté		62	276888	CLIP, tuyau de vidange	1
40	241920	ENGRENAGE,	1 1	65▲	16G596	ÉTIQUETTE, mise en	1
40	249194	réducteur	ı			garde	
41		POMPE, bas, PC	1	67	331048	CAPUCHON, pied	2
•••	17M991	Amérique du	•	70	17C484	COUVERCLE, tige de	1
	17111001	Nord/Europe				pompe	
	17M990	Asie/ANZ/Amérique		84	15B652	RONDELLE, aspiration	1
		du Sud		91	115099	RONDELLE, tuyau	1
42	17N294	BOÎTIER,	1	95	15Y118	ÉTIQUETTE,	1
		entraînement, PC,		00	455040	ÉTATS-UNIS	_
40	0.41410.40	comprend 47		96	15E813	ÉCROU, contre-écrou	1
43	24W640	TIGE, connexion, PC	1	133	106062	ROUE	2
44		ENGRENAGE,	1	134	15B999	DISPOSITIF de retenue	
		vilebrequin, comprend 25		135	104811	CAPUCHON, moyeu	2
	24X020	Modèles 555		136	17C990	CROCHET, seau	1
	24X020	Modèles 655/S2550		137	111040	ÉCROU, frein,	2
45	15M671	FLEXIBLE, couplé	1	160	17N291	garniture, nylon BOUGIE, orifice,	2
46	**	TUYAU, couplé, 6 mm	1	100	1711231	5/8 po	_
40		(1/4 po.) x 15 m (50 pi.)		167	331786	CAPOT, ventilateur	1
47	117493	VIS, usinée, tête hex.	4	168	136192	VIS	1
••		avec rondelle	•	169	136217	ÉCROU	i
52	**	ÉTIQUETTE, avant	1	**		le la pompe	•
53	**	ÉTIQUETTE, latérale	1		1 101000	o la pompo	
54*		MOTEUR, comprend	1	* Pol	ur le kit de	balais commander 287	735
-		54a, 54b				pour le numéro de la pie	
	287015	110V				,	
	287060	230 V		▲ De	s étiquette	es, plaques et cartes de	
				-1			

3A4205A 47

danger et d'avertissement de remplacement


sont disponibles gratuitement.

Pièces de pulvérisateur pour modèle surélevé 17M215, 17M220

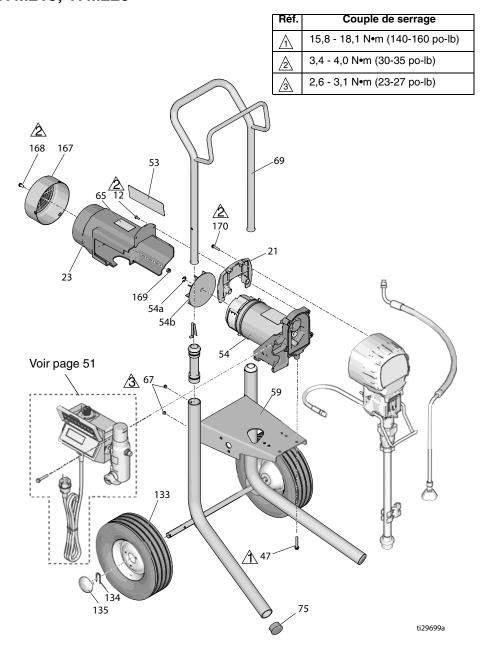

Pièces de pulvérisateur pour modèle surélevé

17M215, 17M220

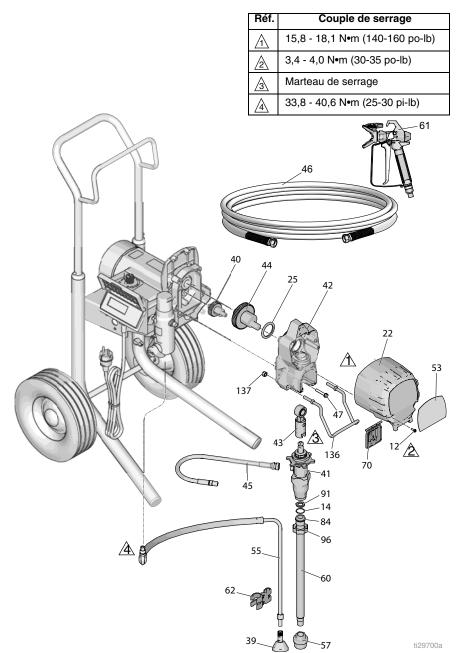

Liste des pièces des pulvérisateurs surélevés


Modèles 17M215, 17M220

Réf.	Pièce	Description	Qté	Réf.	Pièce	Description	Qté
12	117501	VIS, usinée, tête hex. avec rondelle	5	54b	248189	VENTILATEUR, moteur, comprend 54a	1
14	103413	Joint torique	1	55	244240	FLEXIBLE, vidange, comprend 39	1
21 22	17M534 17M486	PROTECTION, carter COUVERCLE, avant	1 1	57	187651	CRÉPINE, 3/4-16 unf	1
23	17N273	KIT, protection, moteur	-	59	17C485	CHÂSSIS, chariot,	1
		comprend 167,		60	17C949	surélevé TUYAU, élinde	
25	180131	168, 169 COUSSINET, butée	1	61	**	PISTOLET,	1
	179960	CARTE, mise en garde	1	00	070000	pulvérisateur	
		(non visible) pour		62 65 A	276888 16G596	CLIP, tuyau de vidange ÉTIQUETTE, mise en	1
39	241920	applications médicales DÉFLECTEUR, fileté	1	05▲	100390	garde	'
39 40	249194	ENGRENAGE,	1	67	109032	VIS, tête cylindrique	4
	210101	réducteur	•	69	287489	POIGNÉE	1
41	17M992	POMPE, bas, PC	1	70	17C484	COUVERCLE,	1
42	24W817	BOÎTIER,	1	75	108691	tige de pompe BOUCHON, tuyauterie	2
		entraînement, PC, comprend 47		84	15B652	RONDELLE,	1
43	24W640	TIGE, connexion, PC	1			aspiration	•
44		ENGRENAGE,	1	91	115099	RONDELLE, tuyau	1
		vilebrequin,		96	15E813	ÉCROU, contre-écrou	1
	0.4.2000	comprend 25		133	106062	ROUE DISPOSITIF	2
	24X020 24X021	Modèles 555 Modèles S2550		134	15B999	de retenue	2
45	15M671	FLEXIBLE, couplé, PC	1	135	104811	CAPUCHON, moyeu	2
46	**	TUYAU, couplé, 6 mm	1	136	17C990	CROCHET, seau	1
		(1/4 po.) x 15 m (50 pi.)		137	111040	ÉCROU, frein,	2
47	117493	VIS, usinée, tête hex.	8	407	004700	garniture, nylon	
- 0	**	avec rondelle	4	167	331786	CAPOT, ventilateur	1
52 53	**	ÉTIQUETTE, avant ÉTIQUETTE, latérale	1 1	168 169	136192 136217	VIS ÉCROU	1
54*		MOTEUR, comprend	1	170	17M806	VIS, n°10 hex	2
54		54a, 54b		**		e la pompe	_
	287015	110 V/120 V			. 10.000 u	popo	
	287060	230 V		* Po	ur le kit de	balais commander 2877	735
54a	118716	BAGUE, retenue	1	** Va	oir annexe	pour le numéro de la piè	ece

▲ Des étiquettes, plaques et cartes de danger et d'avertissement de remplacement sont disponibles gratuitement.

Boîtier de commande

Réf.	Couple de serrage
Λ	15,8 - 18,1 N•m (140-160 po-lb)
2	3,4 - 4,0 N•m (30-35 po-lb)
<u>\$</u>	2,3-2,8 N•m (20-25 po-lb)
<u>6</u>	50,2-58,3 N•m (37-43 pi-lb)
\wedge	14,7-16,9 N•m (130-150 po-lb)

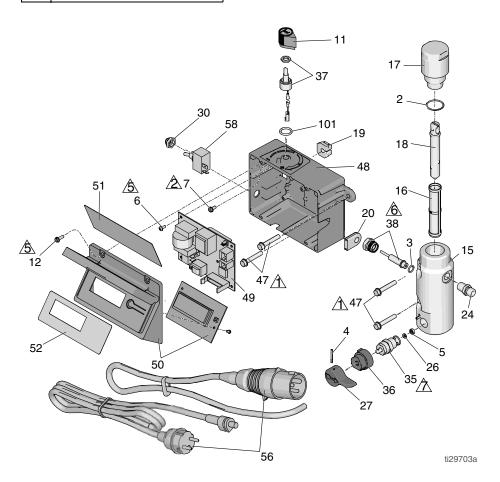

Boîtier de commande

Liste des pièces du boîtier de commande


Réf.	Pièce	Description	Qté	Réf.	Pièce	Description	Qté
2	117828	JOINT, joint torique	1	37	17D888	POTENTIOMÈTRE,	1
3	111457	JOINT, joint torique	1	00	0.40000	ensemble	
4	111600	AXE, cannelé	1	38	243222	CAPTEUR, contrôle	1
5	277364	JOINT, siège, vanne	1			de pression	
6	115494	VIS, usinée,	6	47	117493	comprend 3 VIS, usinée, tête hex.	4
		cruciforme, tête		77	117-30	avec rondelle	4
		cylindrique		48	276868	BOÎTIER, commande	1
7	115498	VIS, usinée, tête	1	49		COMMANDE, carte	1
		cylindrique fendue			Modèles		•
4.4	116167	avec rondelle	4		246378	110V	
11	116167	BOUTON, potentiomètre	1		246380	230 V	
12	117501	VIS, usinée, tête hex.	4			655/S2550 :	
12	117501	avec rondelle	7		17N505	120V	
15	15G455	COLLECTEUR, fluide	1		24X751	230 V	
16		FILTRE, produit	1	50	17N274	NUMÉRIQUE,	2
	246425	30 mailles				affichage	_
	246384	60 mailles, original				comprend 51, 52	
	246382	100 mailles		51	17M694	ÉTIQUETTE,	1
	246383	200 mailles				çommande	
17	287902	CAPUCHON,	1	52	17M698	ÉTIQUETTE,	1
		embase, comprend 18	}	50		commande, affichage	
18	15B071	INSERT, filtre	1	56		CORDON, alimentation	1
19	15B118	DOUILLE, câble	1		Modàlae	en 110 V :	
		moteur			253368	Branchement RU.	
20	15B120	PASSE-FIL, capteur	1			en 230 V :	
24	162453	MAMELON,	1		253369	Branchement CEE 7/7	
00	455000	(1/4 npsm x 1/4 npt)		58	255509	INTERRUPTEUR,	1
26	15E022	SIÈGE, vanne	1	36		commutateur	ı
27	187625	POIGNÉE, vanne,	1		195429	110/120 V	
30	195428	vidange TÉTINE, à bascule	1		117492	230 V,	
35	239914	VANNE, vidange,	1		· · · · 	Europe/Asie/ANZ/UK	
55	200014	comprend 5, 26	'	101	158674	Joint torique,	1
36	224807	EMBASE, vanne	1			presse-étoupe	

Schémas de câblage

110/230V

AVIS

La chaleur dégagée par la bobine d'inducteur de la carte du filtre peut détruire l'isolation des fils s'ils touchent la bobine. Les fils exposés à ce danger peuvent provoquer des courtscircuits et endommager des composants. Attachez tous les fils de sorte qu'aucun ne touche la bobine d'inducteur de la carte du filtre.

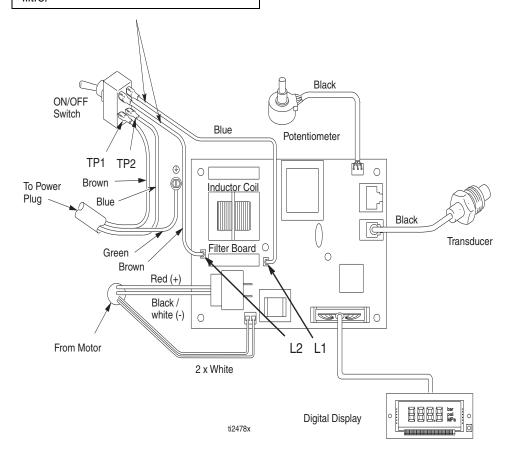

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

LP 555/655, S2550			
	États-Unis	Syst. métrique	
Pulvérisateur			
Pression de service de liquide maximale	3300 psi	228 bars, 22,8 MPa	
Distribution maximale (555/5150)	0,54 gpm	2,0 lpm	
Taille de buse maximale (555/5150)	0.023	0.023	
Distribution maximale (655/8150)	0,60 gpm	2,3 lpm	
Taille de buse maximale (655/8150)	0.025	0.025	
Sortie liquide npsm	1/4 po.	1/4 po.	
Cycles (555/5105)	700/gallon	185/litre	
Cycles (655/8150)	581/gallon	154/litre	
Génératrice minimum	3000 W	3000 W	
120 V, A, Hz (555)	1 Ø, 13, 50/60		
120 V, A, Hz (655/S2550)	1 Ø, 15, 50/60		
220-240 V, A, Hz	1 Ø, 7, 50/60		
Dimensions			
Hauteur			
Sur pied	17,75 po	45,1 cm	
Surbaissé	22,5 po	57,2 cm	
Surélevé	36,5 po	92,7 cm	
Longueur		•	
Sur pied	16,5 po	41,9 cm	
Surbaissé	26,5 po	67,3 cm	
Surélevé	23,5 po	59,7 cm	
Largeur			
Sur pied	14 po	35,6 cm	
Surbaissé	20 po	50,8 cm	
Surélevé	21 po	53,3 cm	
Poids			
Sur pied	50 lb	22,7 kg	
Surbaissé	64 lb	29 kg	
Surélevé	67 lb	30,4 kg	
Bruit** (dBa) à 4,8 bar (0,48 MPa, 70 psi)			
Pression sonore	90 dBa		
Puissance sonore	100 dBa		
Matériaux de construction			
Matériaux en contact avec le produit dans tous les modèles	Acier au carbone galvanisé et nickelé, nylon, acier inoxydable, PTFE, acétal, cuir, UHMWPE, aluminium, carbure de tungstène, polyéthylène, fluoroélastomère, uréthane		

Caractéristiques techniques

LP 555/655, S2550			
	États-Unis	Syst. métrique	
Remarques			
* Les pressions de démarrage et de déplacement par cycle peuvent varier en fonction des conditions de pompage, de la tête de décharge, de la pression de l'air et du type de fluide.			
** Pression sonore mesurée à 1 mètre (3 pi.) de l'équipement.			
Puissance sonore mesurée selon ISO-3744.			



Révision A, septembre 2016